

TruPulse360°のコンパスキャリブレーション手順

0. 北向きに本体を保持して、
 1. [Fire] を押して、スイッチオン
 2. [↓] を4秒間押して、“UnitS”を表示
 3. [↓] を押して、“inC”を表示 ※設定によっては何度か[↓]を押す必要あり？
 4. [↓] を押して、“H_Ang”を表示
 5. [Fire] を押して、“dECLn”を表示
 6. [↓] を押して、“HACAL”を表示
 7. [Fire] を押して、“no”と”HACAL”の交互表示
 8. [↓] を押して、“YES”と”HACAL”の交互表示
 9. [Fire] を押して、“C1_Fd”を表示
10. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図1 縦置き_接眼レンズ手前 (普通の持ち方)

11. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図2 縦置き_三脚用ネジ手前

12. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図3 縦置き_電池ボックス手前上

13. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図4 縦置き_ [Fire] ボタン手前下

1 4. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図5 横置き_上下ボタン上側

1 5. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図6 横置き_何も無い面手前

1 6. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図7 横置き_何も無い面上側

1 7. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図8 横置き_上下ボタン下側

1 8. “CALC” が点滅し, その後, “PASS” が表示される。