

TruPulse360°の傾斜計キャリブレーション手順

1. [Fire] を押して、スイッチオン
2. [↓] を4秒間押して、“UnitS”を表示
3. [↓] を押して、“inC”を表示 ※設定によっては何度か[↓]押す必要あり?
4. [Fire] を押して、“no”と”CAL”の交互表示
5. [↓] を押して、“YES”と”CAL”の交互表示
6. [Fire] を押して、“C1_Fd”を表示

7. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図1 縦置き_右向き、何もない面手前（接眼レンズ左）

8. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図2 縦置き_下向き

9. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図3 縦置き_左向き

10. この状態にして1秒間待つて、[Fire] を押す



図4 縦置き_上向き

1 1. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図5 横置き_右向き, [Fire] ボタン手前 (接眼レンズ左)

1 2. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図6 横置き_下向き

1 3. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図7 横置き_左向き

1 4. この状態にして1秒間待って, [Fire] を押す



図8 横置き_上向き

1 5. “PASS” が表示されれば ok